

关键词：后减震异响—维修

文号：  
T06Q3/119

### 适用车辆：

长安福特生产的蒙迪欧汽车。

### 问题：


由于部分车辆的后减震器的缓冲块与减震器活塞杆摩擦，有可能导致车辆行驶在颠簸起伏路面时，产生异响。

### 措施：

在缓冲块与活塞杆之间均匀添加润滑油脂。

### 维修程序：

- 1、确认该异响是否为驻车制动拉索与后车架之间干涉造成。如果是，重新紧固驻车制动拉索，本次检修工作到此结束。如果不是，请继续下一步骤；
- 2、将车辆举起，用干净的微湿毛巾清洁缓冲块及防尘套与缓冲块结合处；

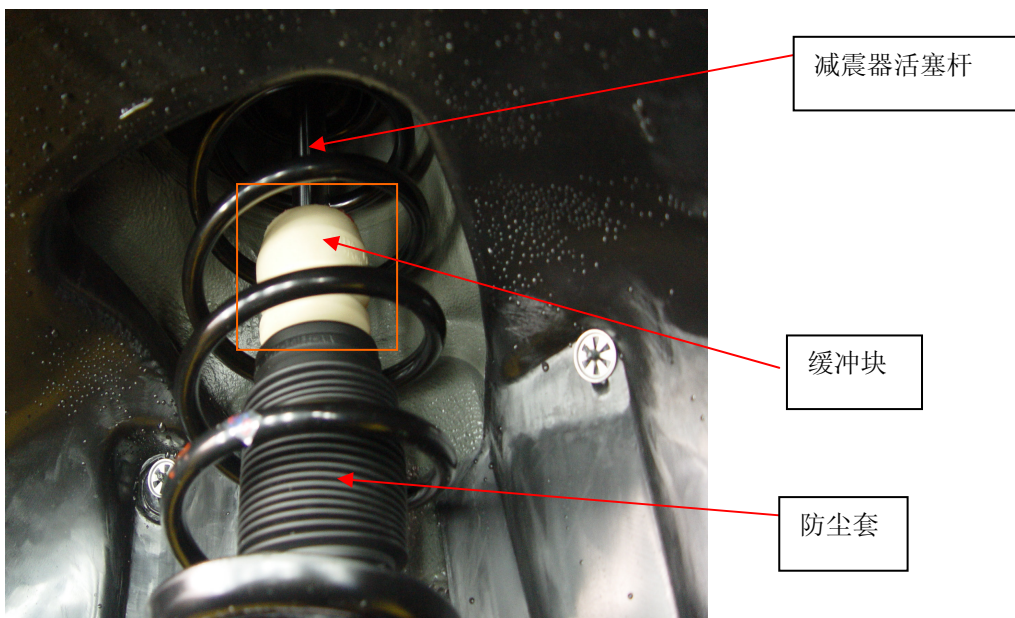

- 3、将防尘套从缓冲块上拉脱，并将缓冲块推至最高点，如图所示：



- 4、在靠近缓冲块下端面处活塞杆上圆周均匀涂抹油脂，如图所示：



5、将缓冲块上下移动 5 次（从最高点开始下移60~80 mm，然后推回最高点），最后将防尘套套回缓冲块并将缓冲块推至最高点；



6、放下车辆。

所需工时：0.5小时

所需零件：

零件号	零件名称	单台数量
ESZ-M1C150-A	油脂	

本 TSB 所涉及的油脂由长安福特零件部直接发放到各经销商处，请经销商无需另外订购。

用户问题代码 (CCC) : N51

保修零件分类代码 (WCC) : 5H88

状态代码 (CC) : 49

保修状况：无