

说明:

据了解,部分经销商在给蒙迪欧汽车,福克斯汽车更换发动机中缸时由于没有注意到必须安装变速器定位销、起动电机定位销、缸盖定位销这三个零件,以致部分蒙迪欧汽车、福克斯汽车在更换发动机中缸以后出现以下此类故障: **发动机怠速时,不踩离合器踏板,变速器发出“嗒嗒”的齿轮敲击声。** 注意:该响声与变速器异响很相似,希望经销商诊断时特别注意区分。


措施:

1、经销商在给蒙迪欧汽车、福克斯汽车更换中缸时,必须安装以下三种定位销(见图片)。


A、变速器定位销(2颗)零件号: 70HM—6397—AA

B、起动电机定位销(2颗)零件号: 70HM—6397—AA

C、缸盖定位销(2颗)零件号: W701183—S300

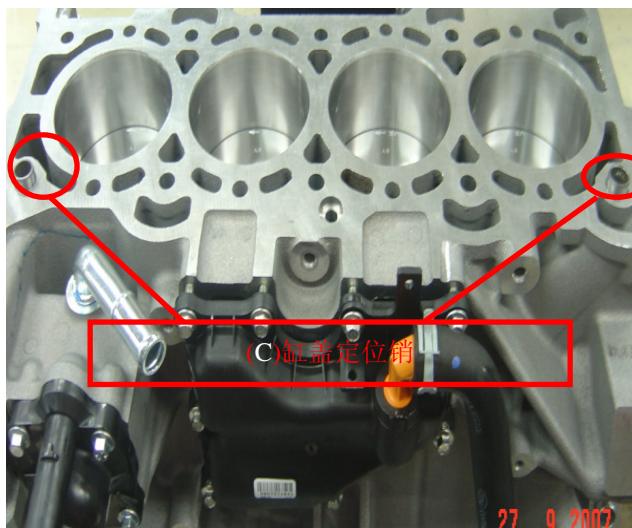


2、装配油底壳时必须按照工厂的装配工艺保证缸体与油底壳前端面的段差在0.05mm以内(见图片)

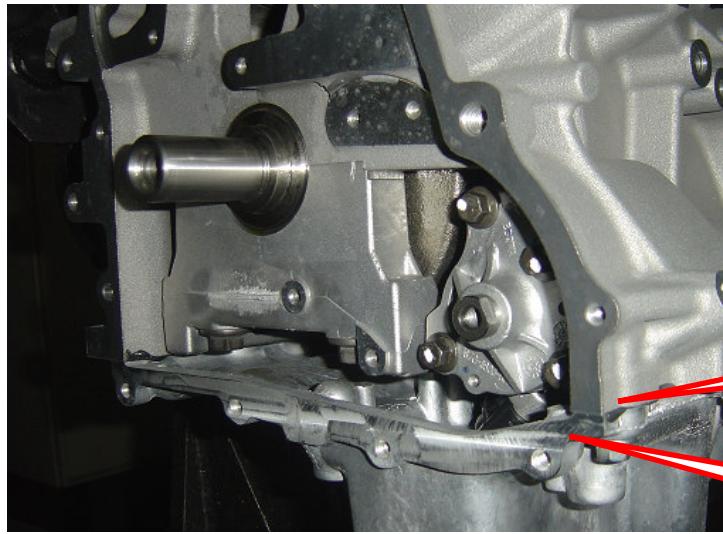

3、安装离合器时为保证离合器，变速器输入轴与曲轴同心，必须使用工装（见图片），否则可能导致变速器安装困难，损伤变速器输入轴与摩擦片花键



4、装配变速器时必须将变速器托住，保证变速器水平（见图片），否则可能导致变速器输入轴受到**变速器**自重而变形

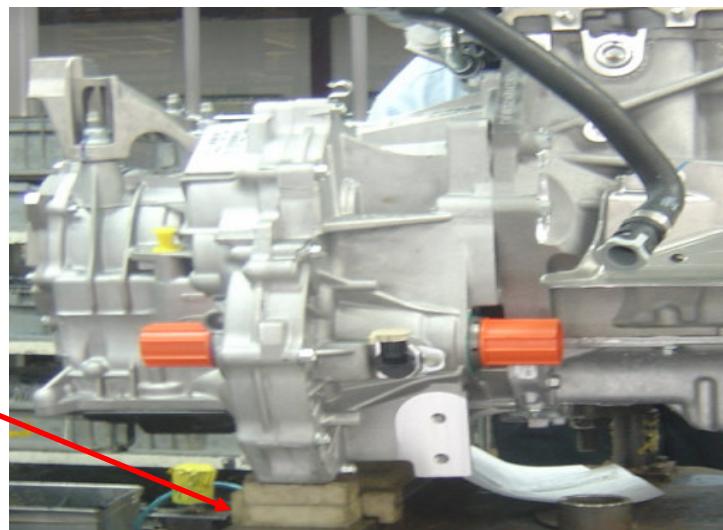

本次 TSB 所涉及的零件，请经销商向长安福特马自达客户服务部零件中心订购。

所需零件

零件号	零件名称	单台数量
70HM—6397--AA	变速器定位销	2
70HM—6397--AA	启动电机定位销	2
W701183—S300	缸盖定位销	2