

关键词：燃油箱盖释放开关故障—维修

文号：07Q1/102

**适用车辆：**

长安福特生产的蒙迪欧汽车。生产日期为 2006 年 12 月生产的蒙迪欧汽车。

**问题：**


由于部分车辆的油箱盖释放开关尺寸有偏差，可能导致部分车辆油箱盖不能打开。



**措施：**

调整油箱盖释放开关。

**维修程序：**

- 1、如有客户反映蒙迪欧汽车油箱盖不能打开，请检查车辆的生产日期，如果该车的生产日期属于 2006 年 12 月，请继续下一步骤；如果车辆的生产日期部署 2006 年 12 月，请按照《蒙迪欧汽车维修手册》进行维修检查在拉动油箱盖释放开关后，
- 2、检查油箱盖是否可以正常打开；
- 3、如果在拉动释放开关后油箱盖无法正常打开，请按照维修手册拆下驾驶室左侧地毯下面的油箱盖释放开关。
- 4、将拆下的油箱盖释放开关按照图示方法用扳手进行尺寸调整，并确定调整后的尺寸符合图示要求（返修前拉锁安装孔心到安装卡座的距离为 47mm,调整后应为 52 $\pm$ 0.5mm）。如图所示：

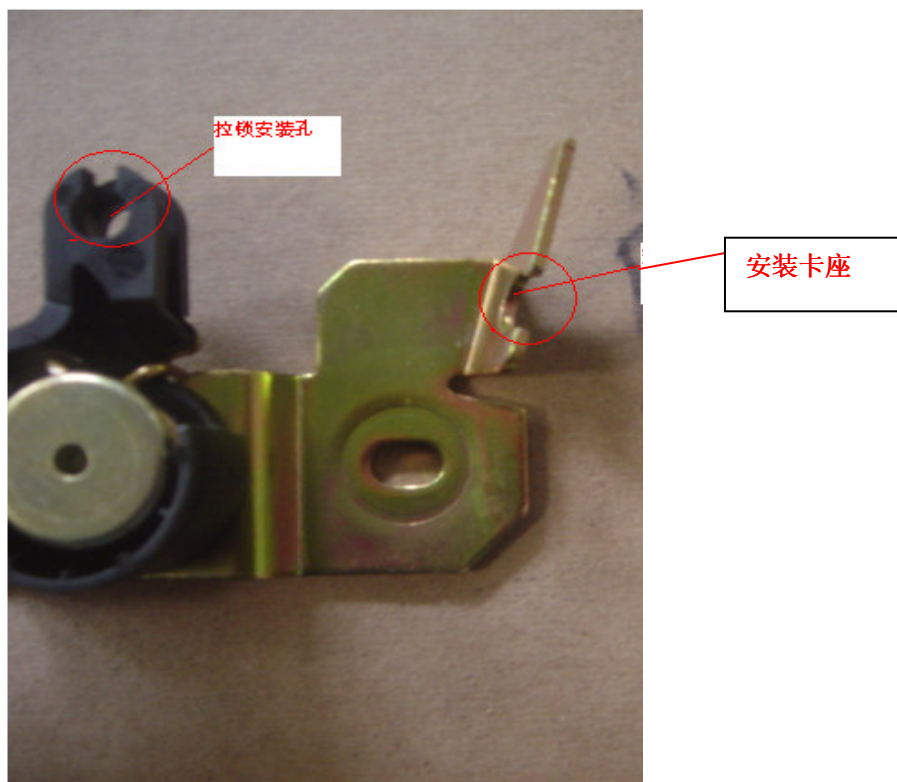

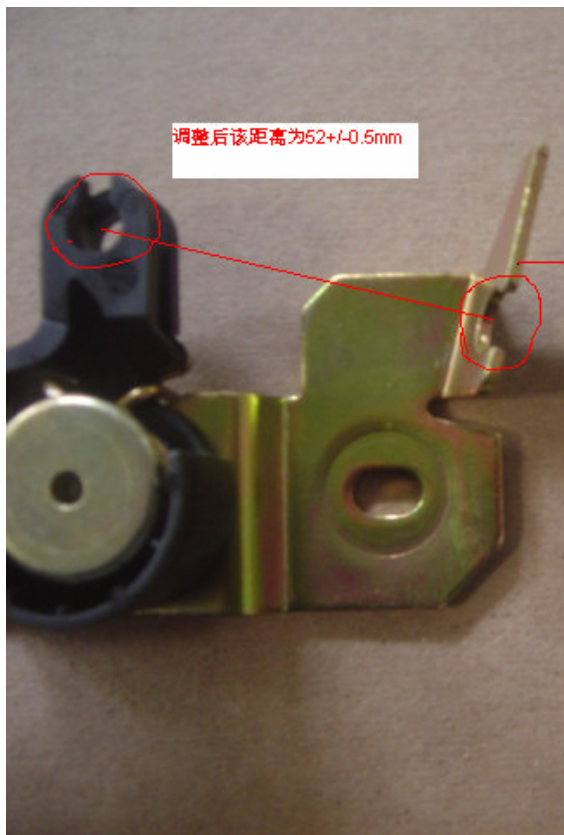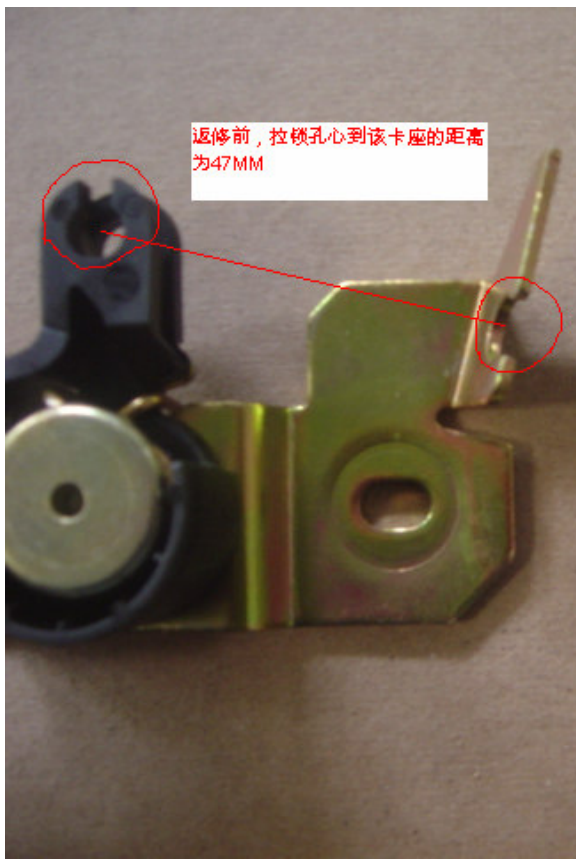

5、重新安装油箱盖释放开关。

所需工时：0.2 小时

所需零件：无

用户问题代码（CCC）：L10

保修零件分类代码（WCC）：6J15

状态代码（CC）：16