

关键词：遮阳板异响—更换

文号：  
2004-03-04

**适用车辆：**

2004 全新 2.0L 尊贵型蒙迪欧。车身识别号在 LVSFBFAC14F004001—  
LVSFBFAC84F019997 之间。

**问题：**

由于部分车辆的遮阳板固定支架的折叠力不够，在不平道路上行驶时，可能导致化妆镜盖与化妆镜开关碰撞而导致出现响声。

**措施：**

如客户抱怨遮阳板异响时，请将旧状态的遮阳板更换成新状态的遮阳板

**维修程序：**

一、判断出现遮阳板异响的车辆装配的遮阳板是新状态还是旧状态；



旧状态的遮阳板（零件号：左边遮阳板，LK4S71F04101-AAW；  
右边遮阳板，LK4S71F04100-AAW）



新状态的遮阳板（零件号：左边遮阳板，LK4S71F04101-ABW  
右边遮阳板，LK4S71F04100-ABW）

二、拆卸旧状态的遮阳板。



三、安装新状态的遮阳板。

所需工时：0.2小时(单件)

所需零件：

零件号	零件名称	单台数量
LK4S71F04101-ABW	左边遮阳板	1
LK4S71F04100-ABW	右边遮阳板	1

本次 TSB 所需零件，请经销商自行向长安福特零件部订购。（注：新状态的遮阳板 7 月 26 日到长安福特零件部）。

用户问题代码(CCC):T51

保修零件分类代码(WCC):6M02

状态代码(CC):33

索赔类型：返修（ Campaign ）；对于从车上更换下来的遮阳板，请经销商全部返回长安福特。

其它适用文章：

无

保修状况：

当涉及本次 TSB 的 2004 全新蒙迪欧汽车的客户抱怨遮阳板异响时，请经销商将该车的遮阳板更换成新状态的遮阳板。如果车身识别号在 LVSFBFAC84F019998 之后的车辆如有客户抱怨遮阳板异响，请经销商速提 PCR。