

关键词：燃油箱盖不能打开—更换

文号：
2004-02-04

适用车辆：

2004 全新蒙迪欧汽车。车身识别号在 LVSFBFAC14F004001—LVSFBFAC84F008658 之间，但不包含《附件一》中的车辆。

问题：

由于部分车辆的燃油箱盖不能打开。

措施：

更换燃油箱盖。

维修程序：

一、拆卸燃油箱盖。



燃油箱盖

二、安装新的燃油箱盖。

警告：在维修或靠近燃油系统部件时严禁明火。高易燃性的燃油蒸汽可能会引起火灾。不当操作会导致人身伤害。

三、更换燃油箱盖后，请用油性笔在油箱盖盖板上划“ ”，表明这辆车已经更换过燃油箱盖。注意：如发现燃油箱盖盖板已经划“ ”，就不需要再更换燃油箱盖了。



所需工时：0.1小时（本工时只针对需要更换燃油箱盖棘轮的车辆，单独更换燃油箱盖没有工时）

所需零件：

零件号	零件名称	单台数量
2S71 9030 AB	燃油箱盖	1

本次 TSB 所涉及的零件—燃油箱盖（2S71 9030 AB），长安福特客户服务部零件中心已经发出第一批燃油箱盖。涉及本次 TSB 的车辆到经销商时，经销商就可以更换燃油箱盖。但是，由于零件供应的原因，我们后续供应的涉及本次 TSB 的零件将会只是燃油箱盖的分零件——棘轮（导致燃油箱盖失效的根本原因）。请经销商在收到这些棘轮后，将原来从车上更换下来的燃油箱盖拆开，使用这些新收到的棘轮代替燃油箱盖里面的棘轮，然后重新组装燃油箱盖（更换棘轮的方法见《附件二》）。经销商使用完长安福特客户服务部零件中心发送过来的燃油箱盖以后，就可以使用这些重新组装的燃油箱盖了。

注意：检修燃油箱盖（更换棘轮）绝对不能在客户面前操作，必须在大修间作业。避免客户抱怨及产生不良影响。

用户问题代码(CCC):L15

保修零件分类代码(WCC):5S31

状态代码(CC):42

索赔类型：返修（ Campaign ）

其它适用文章：

无

保修状况：

当涉及本次 TSB 的蒙迪欧汽车到经销商处维护时，请全部更换燃油箱盖。但是务必确认汽车燃油箱盖盖板内侧没有划“ ”。

附件一：


以下车身识别号（最后四位数字）的车辆不需要在进行燃油箱盖的更换。

6821	7087	7699	7702	7733	7739	7770	7813
7912	7917	7937	7945	7951	7957	7962	7975
7980	8008	8013	8037	8044	8053	8059	8087
8119	8129	8131	8144	8148	8151	8161	8163
8174	8178	8179	8180	8181	8183	8186	8189
8191	8193	8196	8197	8198	8199	8200	8201
8202	8205	8207	8210	8212	8213	8214	8215
8218	8222	8224	8225	8229	8230	8232	8233
8234	8239	8242	8249	8253	8254	8255	8256
8262	8268	8271	8275	8277	8279	8286	8289
8290	8295	8297	8298	8299	8300	8303	8305
8308	8310	8312	8313	8317	8321	8322	8323
8324	8326	8327	8328	8329	8331	8333	8338
8339	8340	8341	8346	8348	8350	8351	8354
8355	8359	8363	8365	8366	8368	8369	8370
8372	8374	8376	8377	8378	8379	8380	8383
8384	8386	8392	8393	8399	8400	8401	8403
8404	8405	8407	8411	8413	8416	8417	8418
8421	8423	8424	8426	8427	8428	8429	8430
8433	8434	8435	8436	8438	8439	8440	8441
8442	8444	8446	8453	8461	8462	8463	8464
8465	8466	8467	8468	8469	8470	8472	8473
8474	8475	8476	8478	8480	8481	8484	8485
8486	8488	8489	8492	8493	8494	8495	8496
8497	8498	8499	8500	8501	8502	8503	8504
8505	8506	8507	8508	8509	8510	8511	8512
8514	8515	8516	8517	8518	8519	8520	8521
8522	8523	8524	8525	8527	8529	8530	8531
8533	8534	8535	8536	8537	8538	8540	8541
8543	8544	8545	8546	8547	8548	8549	8550
8551	8552	8553	8555	8557	8558	8559	8561
8563	8564	8566	8567	8568	8570	8571	8573
8574	8575	8577	8578	8579	8580	8581	8583
8584	8585	8587	8588	8589	8590	8591	8592
8593	8594	8595	8596	8597	8599	8601	8602
8603	8604	8605	8606	8608	8612	8616	8617
8618	8620	8621	8622	8625	8626	8627	8628
8630	8631	8632	8633	8634	8636	8639	8640
8645	8647	8648	8649	8656	8657	8658	

附件二：

更换燃油箱盖的棘轮的程序

- 1、使用 5mm 宽的口起子拆开外盖和棘轮外壳。

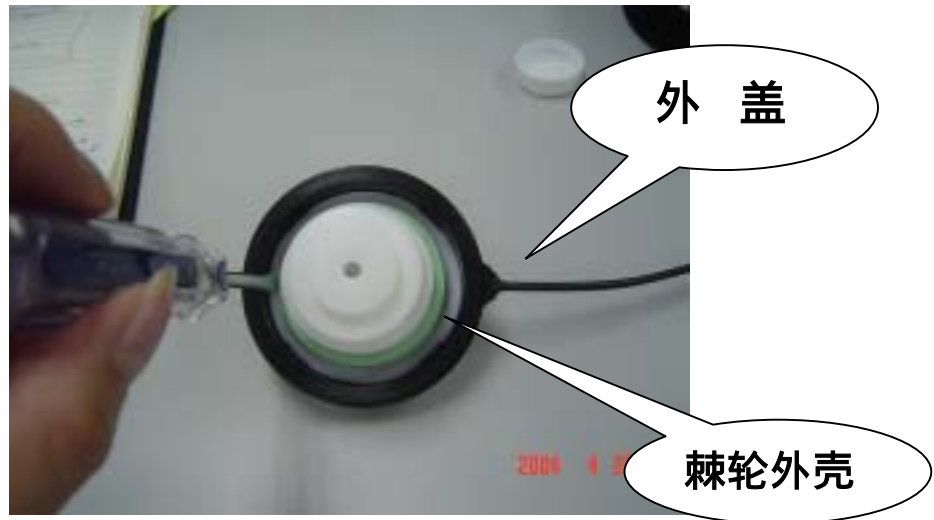

- 2、更换新的棘轮。（注意：棘轮的中心孔需要对准外盖的中心突出部位）



- 3、将棘轮外壳压回外盖。

