

关键词：CD132 自动档 CD4E 变速器冷却器接口安装警告

文号：07Q2/110

适用车辆： 长安福特马自达生产的蒙迪欧 2.0L 自动档车（CD4E 变速箱）。

问题： 由于有部份经销商将故障变速箱寄到花都变速器公司时，没有原厂的胶塞，为防止在运输途中漏油，花都将变速器完成返修后采用其他胶塞。现在发现这个胶塞可能太小，造成安装变速器时被忽视的风险，如果这个胶塞没有取出，变速器会没有油压，变速器会在短时间内损坏。

措施：

请经销商在安装 CD4E 变速箱前必须进行冷却器的清洗和流量检查，同时请注意变速箱外壳冷却器入油和出油口处的胶塞，在吊装前将胶塞取下。



图 (1)



图 (2)

如上图 (1)，部分再制造变速箱在总成测试后，为防止运输过程中漏油，会用胶塞塞住冷却接口，现发现胶塞可能太小，存在装配时被忽视的风险（如图 2）。如果此胶塞没有取出，变速箱将会在 100KM 以内损坏，特此警告！