

关键词：前悬架下支臂球头与转向节固定螺母安装错误—
更换

文号：T06Q3/123

适用车辆：

长安福特生产的蒙迪欧汽车。具体车辆识别号（后5位数字）为：
60152；60062；60096；60083；60175；60167；60138；60181；60144；
60150；60166；60227；60216；60221；60169；60192；60187；60184；
60190；60103；60087；60213；60218；60189；60179；60153；60183；
60168；60093；60189；60093；60164。

问题：


由于安装时使用了非标准的固定螺帽，在车辆的今后的使用过程中，部分车辆可能会出现底盘异响。

措施：

更换前悬架左、右下支臂球头与转向节的固定螺母

维修程序：

- 一、举升车辆；
- 二、检查前悬架左、右下支臂球头和转向节的固定螺母，检查方法如下：

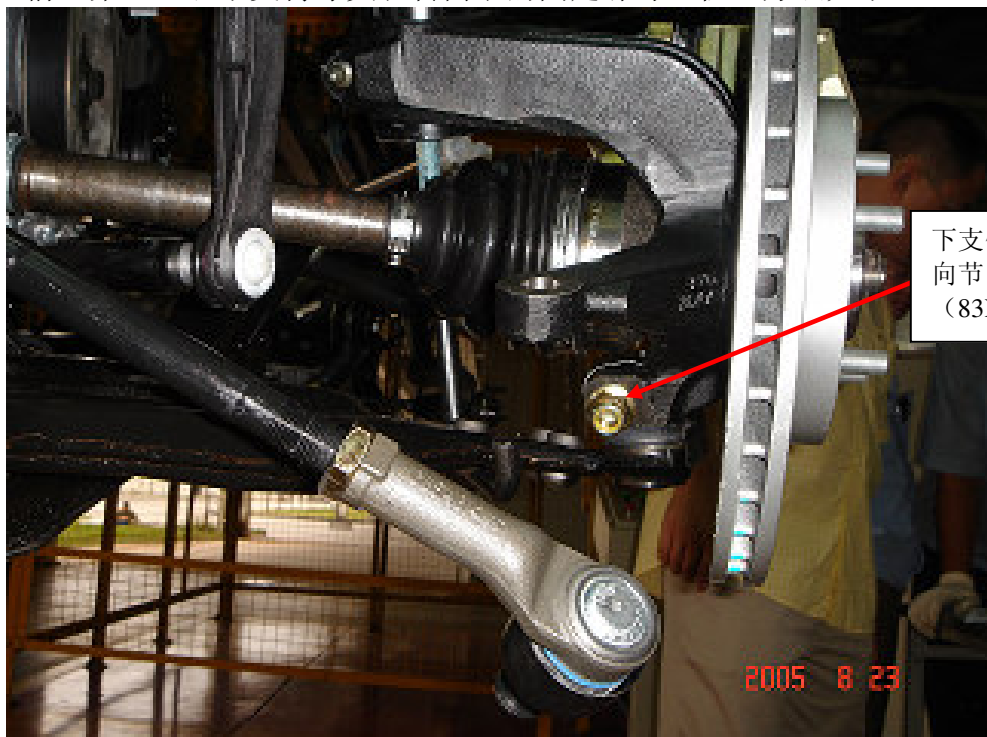

检查这2颗固定螺母上的数字编号，如果是“8”，表示这颗固定螺母正确，本次检查到此结束。；如果是“10”，请将这颗固定螺母更换成数字编号为“8”的固定螺母（零件编号：W520204）。



图 1

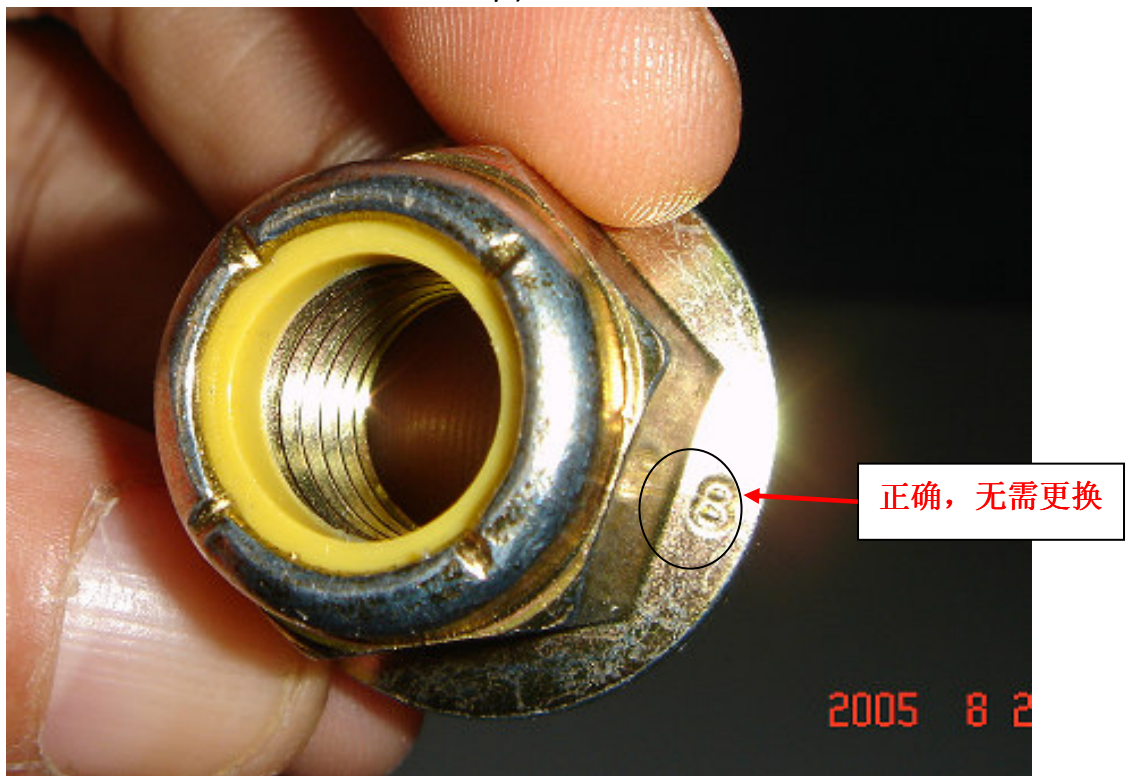


图 2

所需工时：0 小时

所需零件

零件号	零件名称	单台数量
W520204	螺母	2

长安福特技术服务公告 CAF TSB

本次TSB所涉及的螺母将由长安福特直接发送到经销商处，经销商无需另外向长安福特订货。

用户问题代码 (CCC) : N59

保修零件分类代码 (WCC) : 5G02

状态代码 (CC) : 12

保修状况： 请涉及这些车辆经销商在将这些车辆交给客户以前必须全部检查完毕。