

关键词：车门防水膜漏水——维修

文号：T0607

适用车辆：

长安福特生产的蒙迪欧汽车。

问题：

车门防水膜漏水。


措施：

在车门内板上钻孔，在出现漏水的部位重新涂上蛇盘胶。

维修程序：


1. 对车窗进行冲刷测试，水压：2 bar, 5 分钟。检查防水膜胶的状态是否有漏水发生；
2. 如发现某一车门出现漏水，将该车门内饰板拆卸，确认漏水的部位。有关详细信息请参阅《蒙迪欧汽车维修手册》501-05-16 和 501-5-19；
3. 揭开防水膜的下部分至适当的位置；
4. 在车门内板上钻孔 $\Phi 5\text{mm}$ ，如图所示（目的：泻水孔防止水兜在防水膜中浸泡胶）；

前车门内板打孔位置

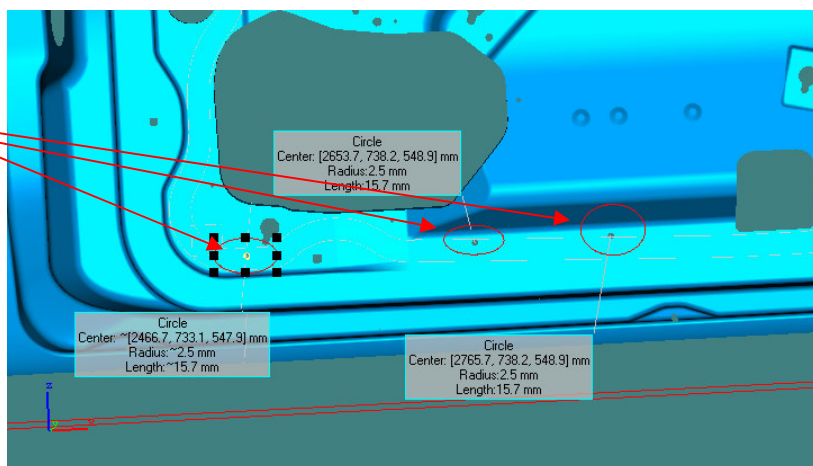


前车门内板打孔示意图 1

前车门内板打孔位置

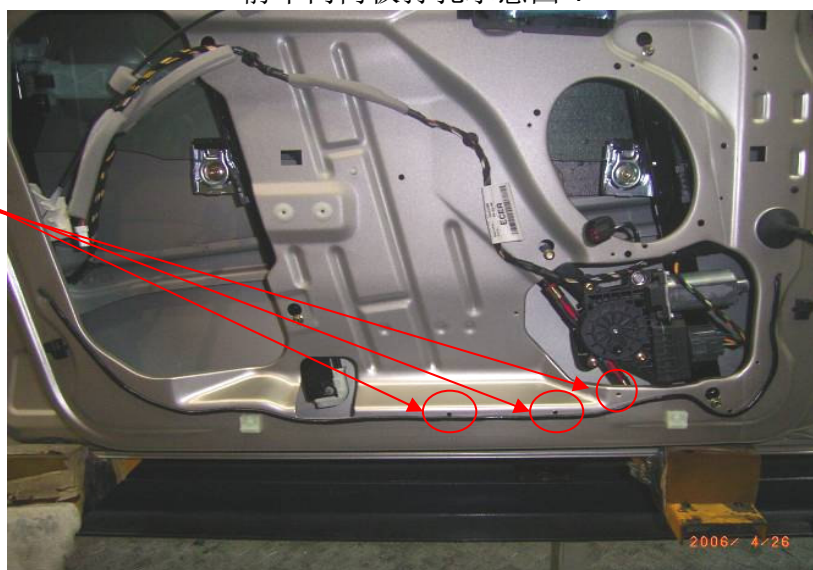


前车门内板打孔位置图

后车门内板打孔位置示意图

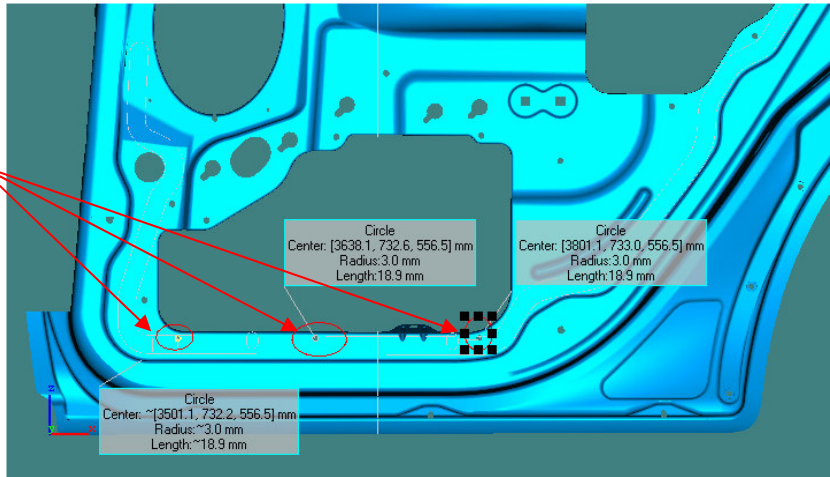

后车门内板打孔位置示意图 2

后车门内板打孔位置

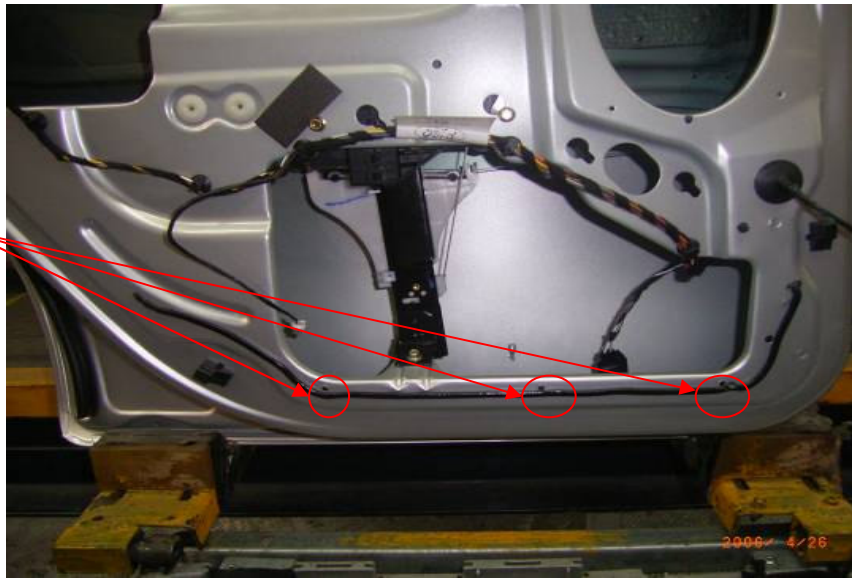

后车门内板打孔位置图

5. 对新打的孔涂上防锈油，进行防锈处理。
6. 如下图所示，给车门涂上蛇盘胶；

蛇盘胶



7. 重新装配好车门防水膜到恰当的位置,然后使用滚轮或手掌适当压力将防水膜压紧;
8. 重新对车窗进行冲刷测试,水压: 2 bar, 5 分钟。再次检查防水膜胶的状态是否有漏水发生,若车门再次出现漏水,返回到步骤 3;若车门未出现漏水,继续下一步;
9. 按拆卸时的相反步骤重新安装车门内饰板。

所需工时:0.5 小时

所需零件:无

用户问题代码(CCC):R10

保修零件分类代码(WCC):6F42/6F44

状态代码(CC):D8

保修状态:请所有经销商特别注意,在给车门内板打孔时,请尽量不要让客户在现场,同时,打孔完毕后,一定要对孔进行防锈处理。